
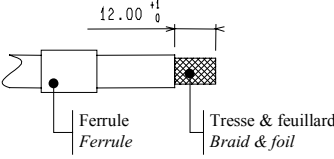
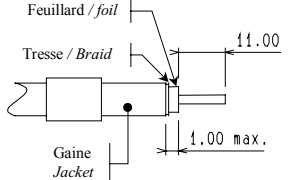
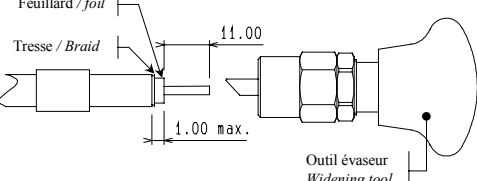
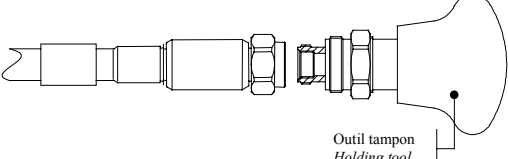


7. INSTRUCTIONS DE MONTAGE / *Assembling instructions.*

	<ul style="list-style-type: none"> · Placer la ferrule sur le câble. <i>Place ferrule on the cable.</i> · Dénuder le câble. <i>Strip the cable.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> · Rabattre la tresse. <i>Fold the braid backward.</i> · Couper la tresse au ras du diamètre extérieur de la gaine. <i>Cut the braid flush with the jacket outer diameter.</i> <p>N.B. : Câbles dont le feuillard est collé sur le diélectrique. NB : Cables in which inner foil is directly stuck on dielectric foam</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Evaser entre le feuillard et la tresse à l'aide de l'outil évaseur réf. 22-395-036. <i>Widen between the foil and the braid with the widening tool ref. 22-395-036.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> · Passer le contact de masse du connecteur entre le feuillard et la tresse du câble à l'aide de l'outil tampon réf. 22-395-047. <i>Insert the ground contact of the connector between the foil and the braid of the cable with the holding tool ref. 22-395-047.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> · Mettre en place la ferrule en butée contre le corps du connecteur. <i>Place the ferrule against the connector body.</i> · Sertir la ferrule. Hex. = 8.3 mm <i>Crimp the ferrule. Hex. = 8.3 mm</i> · Pince à sertir : réf. 22-395-057 ou 22-395-058 <i>Crimping tool : ref. 22-395-057 ou 22-395-058</i>

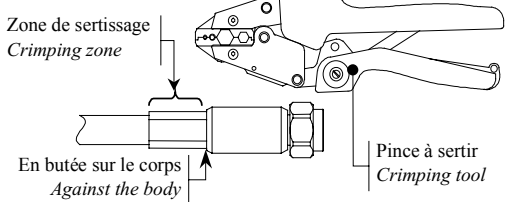