

Montageanleitung/ Assembly Instruction:

MA_53A2

Serie: N

Verbinder fuer flexible Kabel
Connector for flexible cabel


Kabelbefestigung: Cable entry:
Innenleiter gesteckt; Aussenleiter geschraubt
Center conductor plugged; Outer conductor clamped

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of Rosenberger Hochfrequenztechnik.

fuer diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34.)

Fertigteil: TCCF3-53A-Montage-D
Datei: MA_001 (20.08.2003)
Version: 1.0

ISO-Projektion Methode E

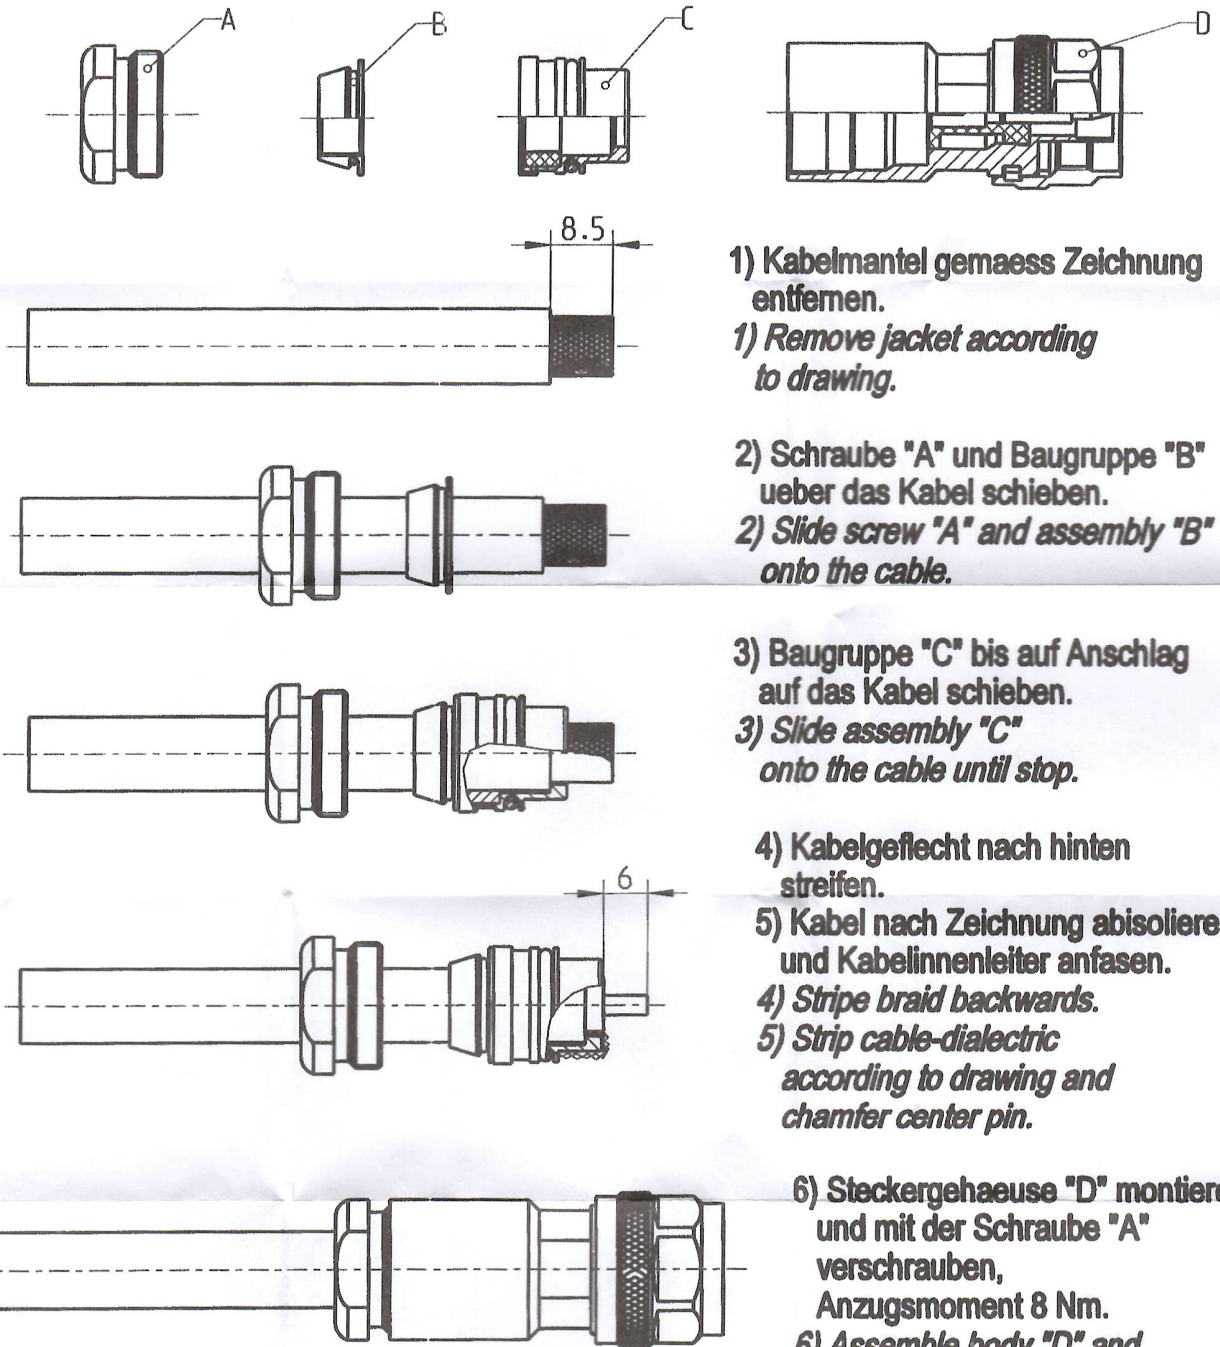

1) Kabelmantel gemaess Zeichnung entfernen.

1) Remove jacket according to drawing.

2) Schraube "A" und Baugruppe "B" ueber das Kabel schieben.

2) Slide screw "A" and assembly "B" onto the cable.

3) Baugruppe "C" bis auf Anschlag auf das Kabel schieben.

3) Slide assembly "C" onto the cable until stop.

4) Kabelgeflecht nach hinten streifen.

5) Kabel nach Zeichnung abisolieren und Kabelinnenleiter anfasen.

4) Stripe braid backwards.

5) Strip cable-dielectric according to drawing and chamfer center pin.

6) Steckergehaeuse "D" montieren und mit der Schraube "A" verschrauben, Anzugsmoment 8 Nm.

6) Assemble body "D" and tighten screw "A" tightening torque 8 Nm.

				date	name	scale:	Werkzeuge:	Tools:		
			drawn	15.10.2002	SABINE	1:1			Abisolierwerkzeug	Stripping tool
			check.	24.08.03	[Signature]	sheet:			Feile	flat file
			appr.	28.08.03	[Signature]	1/1	Gabelschuessel	spanner		
a00	03-s227	F_Huber	26.08.2003	Rosenberger Hochfrequenztechnik 84526 Tittmoning Pro/ENGINEER				
500	02-m256	F_Huber	26.08.2003					
rev.	change-no	name	date					