

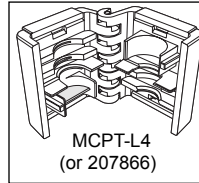



Installation Instructions

APTL4DC-BNF-DCM Arrestor Plus®

Surge Arrestor for HELIAX®

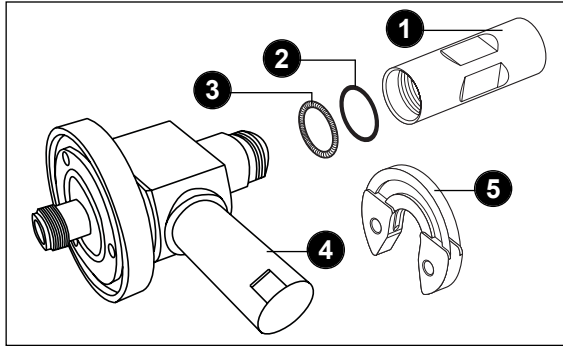

| Tool | Cuts per Blade | Blade Part Number |
|-------------------|----------------|--------------------|
| MCPT-L4 207866 | 24 (typ) | MCPT-BK4 209874 |
| CPT-L4ARC | 150 (typ) | CPT-BKS |

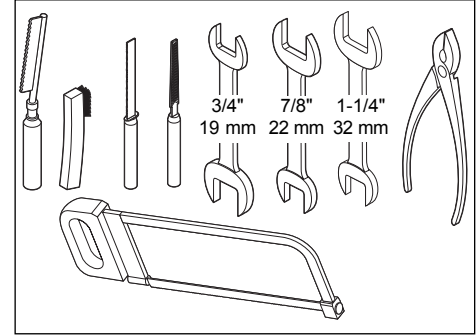

1
1-9/16"
40 mm

Straighten cable. Remove jacket.
Enderece el cable. Quite la funda.
Vérifiez que le câble est droit. Retirez la gaine.
Kabel geradeziehen. Mantel entfernen.
Endireite o cabo. Remova o revestimento.
将电缆拉直，剥下护皮

2

Gently spin approx. 12 times
Gire suavemente unas 12 vueltas
Tournez environ 12 fois avec précaution
Vorsichtig um ca. 12 Umdrehungen drehen
Gire cuidadosamente cerca de 12 voltas
轻轻旋转 12 次左右

3

Remove outer conductor, foam, and adhesive.
Quite el conductor externo, la espuma y el adhesivo.
Retirez le conducteur extérieur, la mousse et l'adhésif.
Außenleiter, Schaumstoff und Klebstoff entfernen.
Remove o condutor externo, a espuma e o adesivo.
除去外导管、泡沫、和粘合剂。

4

Add O-ring, body, and spring ring
Añada la junta tórica, el cuerpo y el anillo elástico
Ajoutez le joint torique, le corps et la bague élastique
O-Ring, Gehäuse und Federring anbringen
Acrescente o anel em "O", o corpo e o anel elástico
加 O 型圈加彈簧圈加接頭體

1

Straighten cable. Cut square.
Enderece el cable. Córtele a escuadra.
Vérifiez que le câble est droit. Coupez à l'équerre.
Kabel geradeziehen. Im rechten Winkel einschneiden.
Endireite o cabo. Corte reto.
将电缆拉直，垂直锯入

2

Apply pressure until tool clicks.
Aplique presión hasta que la herramienta haga clic.
Appuyez jusqu'à ce que l'outil s'enclique.
Druck aufbringen, bis Werkzeug klickt.
Aplique pressão até a ferramenta fazer um clique.
施加压力直到工具发出哒声。

3

Cut cable at top of corrugation. Remove foam and adhesive.
Corte el cable en la parte superior del corrugado. Quite la espuma y el adhesivo.
Coupez le câble sur la crête de la cannelure. Enlevez la mousse et l'adhésif
Kabel im oberen Bereich der Riffelung einschneiden. Schaumstoff und Klebstoff entfernen.
Corte o cabo no topo da ondulação. Remova a espuma e o adesivo.
切除电缆波纹状的外导管顶部。除去泡沫和粘合剂。

4

Add O-ring, body, and spring ring
Añada la junta tórica, el cuerpo y el anillo elástico
Ajoutez le joint torique, le corps et la bague élastique
O-Ring, Gehäuse und Federring anbringen
Acrescente o anel em "O", o corpo e o anel elástico
加 O 型圈加彈簧圈加接頭體

1
2"
50 mm

Remove jacket
Retire la envoltente
Retirez la gaine
Mantel abnehmen
Remova o revestimento
剥下护皮

2

Position the saw guide as shown
Coloque la guía de sierra como se muestra
Positionnez le guide de la scie, comme illustré
Die Sägeführung wie gezeigt anordnen
Posicione o guia da serra como ilustrado

3

Cut outer conductor.
Cortar el conductor externo.
Coupez le conducteur extérieur.
Außenleiter zurückschneiden.
Corte o condutor externo.
切外導體

4

Remove foam and adhesive.
Retirar el material de espuma y el adhesivo.
Enlevez la mousse et l'adhésif.
Verschäumung und Klebeband entfernen.
Remove a espuma e o adesivo.
去除泡沫塑料和粘潔劑

4

Add O-ring, body, and spring ring
Añada la junta tórica, el cuerpo y el anillo elástico
Ajoutez le joint torique, le corps et la bague élastique
O-Ring, Gehäuse und Federring anbringen
Acrescente o anel em "O", o corpo e o anel elástico
加 O 型圈加彈簧圈加接頭體

